

真禾報告 - 監控、攝影、公共區域對講機設備

I 服務同仁：吳宗洋 同仁證照：乙種電匠 北市建電乙字第017040號

自檢分析		可修正	不可修正	已修繕	未修繕
1.法規問題	2				
2.圖說不符	1				
3.故障不良	4				
4.欠缺/未完成	7				
5.其他問題	1				
小計	2				

1. 法規問題

[\(回頁首\)](#)

3.C棟1F遊戲室洗手間內未設置 緊急求救(建築技術規則建築設計施工編第116-2條)(A)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

8.B1F→1F車道警示燈線路使用CD管，CD管不得使用於鋼筋混凝土以外之場所(用戶用電設備裝置規則第248-3條)(A)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

2. 圖說不符

[\(回頁首\)](#)

5.現場PWR雨水泵共6台，I/O表標示為3台(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

3. 故障不良

[\(回頁首\)](#)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

1.C棟上水池高水位警報持續動作(水位監視浮球設置過低)(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

2.B棟1F管理室往外開門按鈕故障、陽極鎖無法解鎖(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

10.B4F→B5F、B5F→B4F號誌燈 異常，車輛通過時不會變燈(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

12.櫃檯後方DVR6監視器螢幕故障(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

4. 欠缺/未完成

[\(回頁首\)](#)

4.PNB2、PNB3、PNB4排風控制盤 內監控線路全部未接(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

6.B5F消防水池增設水位監視功能(未完成)(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

9.B1F發電機系統相關監控線路全部未接(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

11.B2F→B1F車道紅外線感應器 欠缺蓋板(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

13.監控主機未安裝UPS不斷電系統(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

14.監視器螢幕切換器四號機按鈕遺失(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

15.三棟貨梯內監視器裝潢保護未安裝(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

5. 其他問題

[\(回頁首\)](#)

7.機車道入口處柵欄機未設置防壓功能(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕