

真禾報告 - 消防機組設備自檢分析

I 服務同仁：謝有剛 同仁證照：乙級室內配線(屋內線路裝修)技術士 證照編號007-049347

消防機組設備自檢分析		可修正	不可修正	已修繕	未修繕
1.標示問題	1				
2.欠缺/未完成	4				
3.固定不良	2				
4.清潔問題	6				
5.其他問題	6				
小計	19				

1. 標示問題

[\(回頁首\)](#)

5.消防搶救設施專用蓄水池1F·採水口、連結送水口、撒水送水口皆未標示(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

2. 欠缺/未完成

[\(回頁首\)](#)

1.採水機組運轉、缺水警報動作，總機未顯示監視(圖面F-01數量表>採水泵浦運轉/缺水)(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

4.採水機組電動機馬達接線盒未使用盒接頭，線路外露(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

10.撒水機組電動機馬達接線盒未使用盒接頭，線路外露(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

14.泡沫原液槽原液存量目前為 70% 約500公升。存量不足(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

3. 固定不良問題

[\(回頁首\)](#)

8.消防機組呼水槽補水管路搖晃，需加強固定(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

16.泡沫原液槽排水閥管路未妥善支撐固定保護，易被踩斷(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

4. 清潔問題

[\(回頁首\)](#)

2.採水機組外觀粉塵堆積，需清理(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

7.消防機組外觀粉塵堆積，需清理(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

9.撇水機組外觀粉塵堆積，需清理(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

11.泡沫機組外觀粉塵堆積，需清理(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

17.消防蓄水池水質過髒，池內有保麗龍漂浮物等未清理(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

18.消防、撒水、泡沫、採水機 組吸水側管路粉塵堆積，部分紅 漆脫落需清理補漆(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

5. 其他問題

[\(回首頁\)](#)

3.採水機組電動機馬達規格(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

6.連結送水管送水口紅色護蓋部分已破損(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

12.泡沫原液槽一、二次側制水 閥關閉(常開)(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

13.泡沫比例混和器，現流孔位 置裝設於一次側管路。功能需釐清(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

15.泡沫原液槽制水閥未開啟。桶上壓力錶數值為0(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

19.B棟R2F消防專用屋頂水箱，浮球閥測試無法補水(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕