

真禾報告 - 空調、垃圾冷藏設備自檢分析

I 服務同仁：劉大猷 同仁證照：乙級室內配線(屋內線路裝修)技術士證照編號：007-055032

給排水設備自檢分析		可修正	不可修正	已修繕	未修繕
1.法規問題	2				
2.圖面缺失	2				
3.標示問題	3				
4.欠缺/未完成	3				
5.清潔問題	1				
6.其他問題	5				
小計	16				

1. 法規問題

[\(回頁首\)](#)

9.B棟室外機電源控制盤設置於戶外應屬防水型，配電箱應標示額定電壓、額定電流、相數、單線圖、製造及承裝廠商名稱(用戶用電設備裝置規則第64-1條)(A)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

13.警衛室室外機接地線使用白色，接地線其外觀應為綠色或綠色加一條以上之黃色條紋者(用戶用電設備裝置規則第27-6條)(A)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

2. 圖面缺失

[\(回頁首\)](#)

1.廠商未提供平面圖，保固書，出廠證明，室內外數量表(E)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

2.廠商未提供垃圾冷藏室平面圖，出廠證明，保固書，設備數量表(E)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

3. 標示問題

[\(回頁首\)](#)

6.A棟室外機未標示使用區域(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

10.B棟室外機未標示使用區域 (D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

16.C棟室外機未標示使用區域 (D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

4. 欠缺/未完成

[\(回頁首\)](#)

5.A棟室外機下方排水未接(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

14.警衛室室內機排水未包覆包溫棉(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

15.C棟室外機下方排水未接(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

5. 清潔問題

[\(回頁首\)](#)

3.所有室外機散熱鰭片和外觀需清潔(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

6. 其他問題

[\(回首\)](#)

4.公設區域室內機高度過高，現場未提供高梯設備未查驗(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

7.A棟健身房慢跑機上方百葉旁有水痕(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

8.A棟健身房橢圓訓練機機上方 百葉有水痕(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

11.B棟左側交誼廳上方空調檢修 孔處有水痕(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕

12.B棟大廳左右側空調出風口設 置位置不良，現場未見(D)

可修正	不可修正	已修繕	未修繕